



NetWorks Sp. z o.o.  
Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piłsudskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2642/2024/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
Numer i nazwa: 11747 (27215N!) KIELCE\_WARSZAWSKA (KKI\_KIELCE\_WARSZAWSKA)  
Adres: KIELCE, WARSZAWSKA 34, Powiat m. Kielce, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-05-09

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorks Sp. z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KIELCE, WARSZAWSKA 34.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 11747 (27215N!) KIELCE\_WARSZAWSKA (KKI\_KIELCE\_WARSZAWSKA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Błanik Mateusz  
Piotrowski Michał

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się budynki usługowe, zabudowa wielorodzinna, miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AAU5339W Huawei	1	35	0-12**	30	28510
2	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	35	0-14**/0-10**/0-10**	30	17590
3	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	35	0-14**/0-10**	30	8515
4	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	133	0-14**/0-10**/0-10**	30	17590
5	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	133	0-14**/0-10**	30	8515
6	3600	AAU5339W Huawei	1	133	0-12**	30	28510
7	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	253	0-14**/0-10**/0-10**	30	17590
8	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	253	0-14**/0-10**	30	8515
9	3600	AAU5339W Huawei	1	253	0-12**	30	28510

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

\*\* pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-05-09	08:25-11:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		13.2	14.2	68.6	62.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-17	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0056

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 29 marca 2023 o numerze LWiMP/W/131/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 29 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

#### Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

#### Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

#### Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-06	Stonex	S7-G GIS	S7G4063010013

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 6, ul. Warszawska 34	2.0	2.0	3.1	0.11	50°52'37.9" 20°38'8.9"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 6, ul. Warszawska 34	2.0	2.2	3.4	0.12	50°52'37.2" 20°38'8.9"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura pok. 603, piętro 6, ul. Warszawska 34	2.0	1.6	2.5	0.09	50°52'38.6" 20°38'9.6"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, ul. Warszawska 34a	2.0	1.5	2.3	0.08	50°52'37.6" 20°38'7.4"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura pok. 22, piętro 1, ul. Warszawska 34a	2.0	2.7	4.2	0.15	50°52'37.9" 20°38'8.2"
6	DPP - na balkonie biura, piętro 3, ul. Warszawska 30	2.0	3.2	4.9	0.18	50°52'36.8" 20°38'7.4"
7	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°52'37.6" 20°38'8.5"
8	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	2.0	3.1	0.11	50°52'37.6" 20°38'7.4"
9	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	2.3	3.6	0.13	50°52'37.2" 20°38'6.0"
10	GKP w odległości 121m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	3.0	4.6	0.17	50°52'36.5" 20°38'3.5"
11	DPP - za trwale zamkniętym oknie Stacja kontroli pojazdów, na parterze, ul. Polna 11	2.0	2.2	3.4	0.12	50°52'36.1" 20°38'8.9"
12	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 133°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°52'37.2" 20°38'9.6"
13	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	2.2	3.4	0.12	50°52'36.5" 20°38'10.7"
14	DPP - na tarasie Stacja kontroli pojazdów, na parterze, ul. Polna 15	2.0	2.1	3.2	0.12	50°52'35.8" 20°38'11.4"
15	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	2.2	3.4	0.12	50°52'36.1" 20°38'11.8"
16	GKP w odległości 120m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	2.8	4.3	0.15	50°52'35.0" 20°38'13.9"
17	DPP - w płaszczyźnie otworu	2.0	2.7	4.2	0.15	50°52'38.3" 20°38'11.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	okienno Stacja radio Kielce , na parterze, ul. Lotnicza 18					
-	GKP w odległości 270m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	5.1	7.9	0.28	50°52'45.1" 20°38'17.2"
19	GKP w odległości 134m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	3.3	5.1	0.18	50°52'41.5" 20°38'13.2"
20	PKP na az. 299° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	1.4	2.2	0.08	50°52'37.9" 20°38'8.5"
21	PKP na az. 283° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°52'38.3" 20°38'7.1"
22	PKP na az. 268° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°52'37.9" 20°38'7.1"
23	PKP na az. 238° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°52'37.2" 20°38'7.8"
24	PKP na az. 223° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°52'37.2" 20°38'8.2"
25	PKP na az. 207° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	1.9	2.9	0.1	50°52'36.5" 20°38'8.2"
26	PKP na az. 179° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	2.1	3.2	0.12	50°52'36.1" 20°38'9.2"
27	PKP na az. 163° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	2.2	3.4	0.12	50°52'36.1" 20°38'10.3"
28	PKP na az. 150° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	2.9	4.5	0.16	50°52'36.8" 20°38'10.3"
29	PKP na az. 118° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°52'37.2" 20°38'11.8"
30	PKP na az. 103° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	1.4	2.2	0.08	50°52'37.6" 20°38'11.8"
31	PKP na az. 87° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	1.8	2.8	0.1	50°52'37.9" 20°38'11.4"
32	PKP na az. 81° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	1.9	2.9	0.1	50°52'37.9" 20°38'11.8"
33	PKP na az. 65° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 35°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°52'38.3" 20°38'10.7"
34	PKP na az. 50° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	1.3	2	0.07	50°52'38.6" 20°38'10.7"
35	PKP na az. 20° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°52'39.0" 20°38'10.0"
36	PKP na az. 5° w odległości 41m od	2.0	1.7	2.6	0.09	50°52'39.0" 20°38'9.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 35°					
37	PKP na az. 349° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	1.9	2.9	0.1	50°52'39.4" 20°38'8.9"
-	GKP w odległości 277m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°52'35.0" 20°37'55.6"
39	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 35°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°52'38.6" 20°38'10.3"
-	GKP w odległości 386m od anteny sektorowej az. 133°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°52'28.9" 20°38'24.0"
41	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	2.2	3.4	0.12	50°52'39.4" 20°38'11.0"
42	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	2.3	3.6	0.13	50°52'40.4" 20°38'12.1"
43	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sąd rejonowy w Kielcach , piętro 5, ul. Warszawska 44	2.0	6.6	10.2	0.36	50°52'39.7" 20°38'9.6"
44	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sąd rejonowy w Kielcach , piętro 5, ul. Warszawska 44	2.0	<b>7.4</b>	11.4	0.41	50°52'39.7" 20°38'10.3"
45	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sąd rejonowy w Kielcach , piętro 5, ul. Warszawska 44	2.0	2.8	4.3	0.15	50°52'39.7" 20°38'10.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 6, ul. Warszawska 34	2.0	0.005	0.008	0.11	50°52'37.9" 20°38'8.9"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 6, ul. Warszawska 34	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'37.2" 20°38'8.9"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura pok. 603, piętro 6, ul. Warszawska 34	2.0	0.004	0.007	0.09	50°52'38.6" 20°38'9.6"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, ul. Warszawska 34a	2.0	0.004	0.006	0.08	50°52'37.6" 20°38'7.4"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura pok. 22, piętro 1, ul. Warszawska 34a	2.0	0.007	0.011	0.15	50°52'37.9" 20°38'8.2"
6	DPP - na balkonie biura, piętro 3, ul. Warszawska 30	2.0	0.008	0.013	0.18	50°52'36.8" 20°38'7.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°52'37.6" 20°38'8.5"
8	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	0.005	0.008	0.11	50°52'37.6" 20°38'7.4"
9	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	0.006	0.009	0.13	50°52'37.2" 20°38'6.0"
10	GKP w odległości 121m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	0.008	0.012	0.17	50°52'36.5" 20°38'3.5"
11	DPP - za trwale zamkniętym oknie Stacja kontroli pojazdów , na parterze , ul. Polna 11	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'36.1" 20°38'8.9"
12	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 133°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°52'37.2" 20°38'9.6"
13	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'36.5" 20°38'10.7"
14	DPP - na tarasie Stacja kontroli pojazdów , na parterze , ul. Polna 15	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'35.8" 20°38'11.4"
15	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'36.1" 20°38'11.8"
16	GKP w odległości 120m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	0.007	0.011	0.16	50°52'35.0" 20°38'13.9"
17	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Stacja radio Kielce , na parterze , ul. Lotnicza 18	2.0	0.007	0.011	0.15	50°52'38.3" 20°38'11.8"
-	GKP w odległości 270m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.014	0.021	0.29	50°52'45.1" 20°38'17.2"
19	GKP w odległości 134m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.009	0.014	0.19	50°52'41.5" 20°38'13.2"
20	PKP na az. 299° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°52'37.9" 20°38'8.5"
21	PKP na az. 283° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°52'38.3" 20°38'7.1"
22	PKP na az. 268° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°52'37.9" 20°38'7.1"
23	PKP na az. 238° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°52'37.2" 20°38'7.8"
24	PKP na az. 223° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°52'37.2" 20°38'8.2"
25	PKP na az. 207° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	0.005	0.008	0.11	50°52'36.5" 20°38'8.2"
26	PKP na az. 179° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'36.1" 20°38'9.2"
27	PKP na az. 163° w odległości 56m od	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'36.1" 20°38'10.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



	anteny sektorowej az. 133°					
28	PKP na az. 150° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	0.008	0.012	0.16	50°52'36.8" 20°38'10.3"
29	PKP na az. 118° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°52'37.2" 20°38'11.8"
30	PKP na az. 103° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°52'37.6" 20°38'11.8"
31	PKP na az. 87° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 133°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°52'37.9" 20°38'11.4"
32	PKP na az. 81° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.005	0.008	0.11	50°52'37.9" 20°38'11.8"
33	PKP na az. 65° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 35°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°52'38.3" 20°38'10.7"
34	PKP na az. 50° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°52'38.6" 20°38'10.7"
35	PKP na az. 20° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°52'39.0" 20°38'10.0"
36	PKP na az. 5° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°52'39.0" 20°38'9.6"
37	PKP na az. 349° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.005	0.008	0.11	50°52'39.4" 20°38'8.9"
-	GKP w odległości 277m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°52'35.0" 20°37'55.6"
39	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 35°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°52'38.6" 20°38'10.3"
-	GKP w odległości 386m od anteny sektorowej az. 133°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°52'28.9" 20°38'24.0"
41	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'39.4" 20°38'11.0"
42	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 35°	2.0	0.006	0.009	0.13	50°52'40.4" 20°38'12.1"
43	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sąd rejonowy w Kielcach , piętro 5, ul. Warszawska 44	2.0	0.018	0.027	0.37	50°52'39.7" 20°38'9.6"
44	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sąd rejonowy w Kielcach , piętro 5, ul. Warszawska 44	2.0	<b>0.020</b>	0.03	0.42	50°52'39.7" 20°38'10.3"
45	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sąd rejonowy w Kielcach , piętro 5, ul. Warszawska 44	2.0	0.007	0.011	0.16	50°52'39.7" 20°38'10.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy  
 DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy  
 PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

- <sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
- <sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
- <sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
- <sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
- <sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa
- Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .
- Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 54.6% dla częstotliwości do 60 GHz

#### Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W pokojach nr 610, 611,611a, 605 biurowca pod adresem Warszawska 34, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Polna 17, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 11747 (27215N!) KIELCE\_WARSZAWSKA (KKI\_KIELCE\_WARSZAWSKA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

## 12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### **13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania**

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:





**Koniec sprawozdania**

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

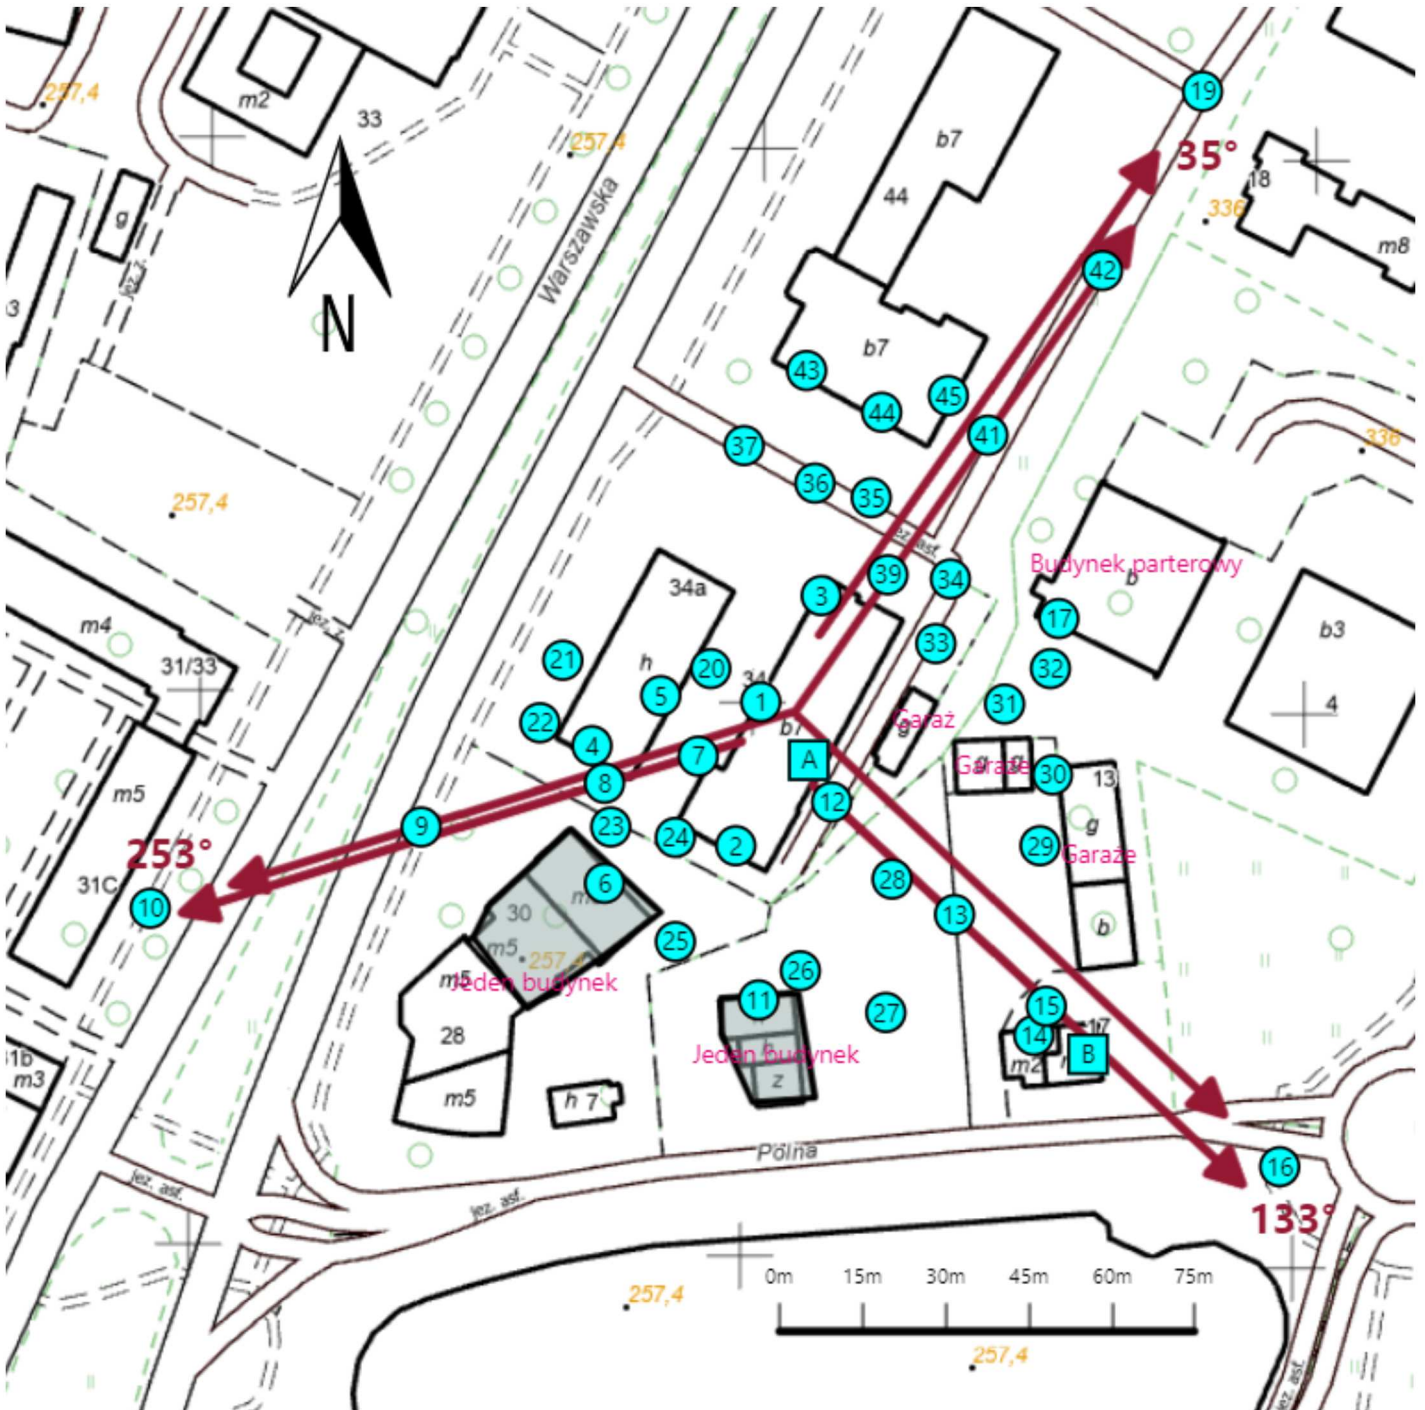

Załącznik nr 1	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 11747 (27215N!) KIELCE_WARSZAWSKA (KKI_KIELCE_WARSZAWSKA) Lokalizacja instalacji</p>
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.                  KKI_KIELCE_WARSZAWSKA (27215N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">                   Brak dostępu             </div> <div style="text-align: center;">                   Pion pomiarowy             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania anten sektorowych             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania anten radioliniowych             </div> </div>





Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
11747 (27215N!) KIELCE\_WARSZAWSKA (KKI\_KIELCE\_WARSZAWSKA)

Dokumentacja fotograficzna